

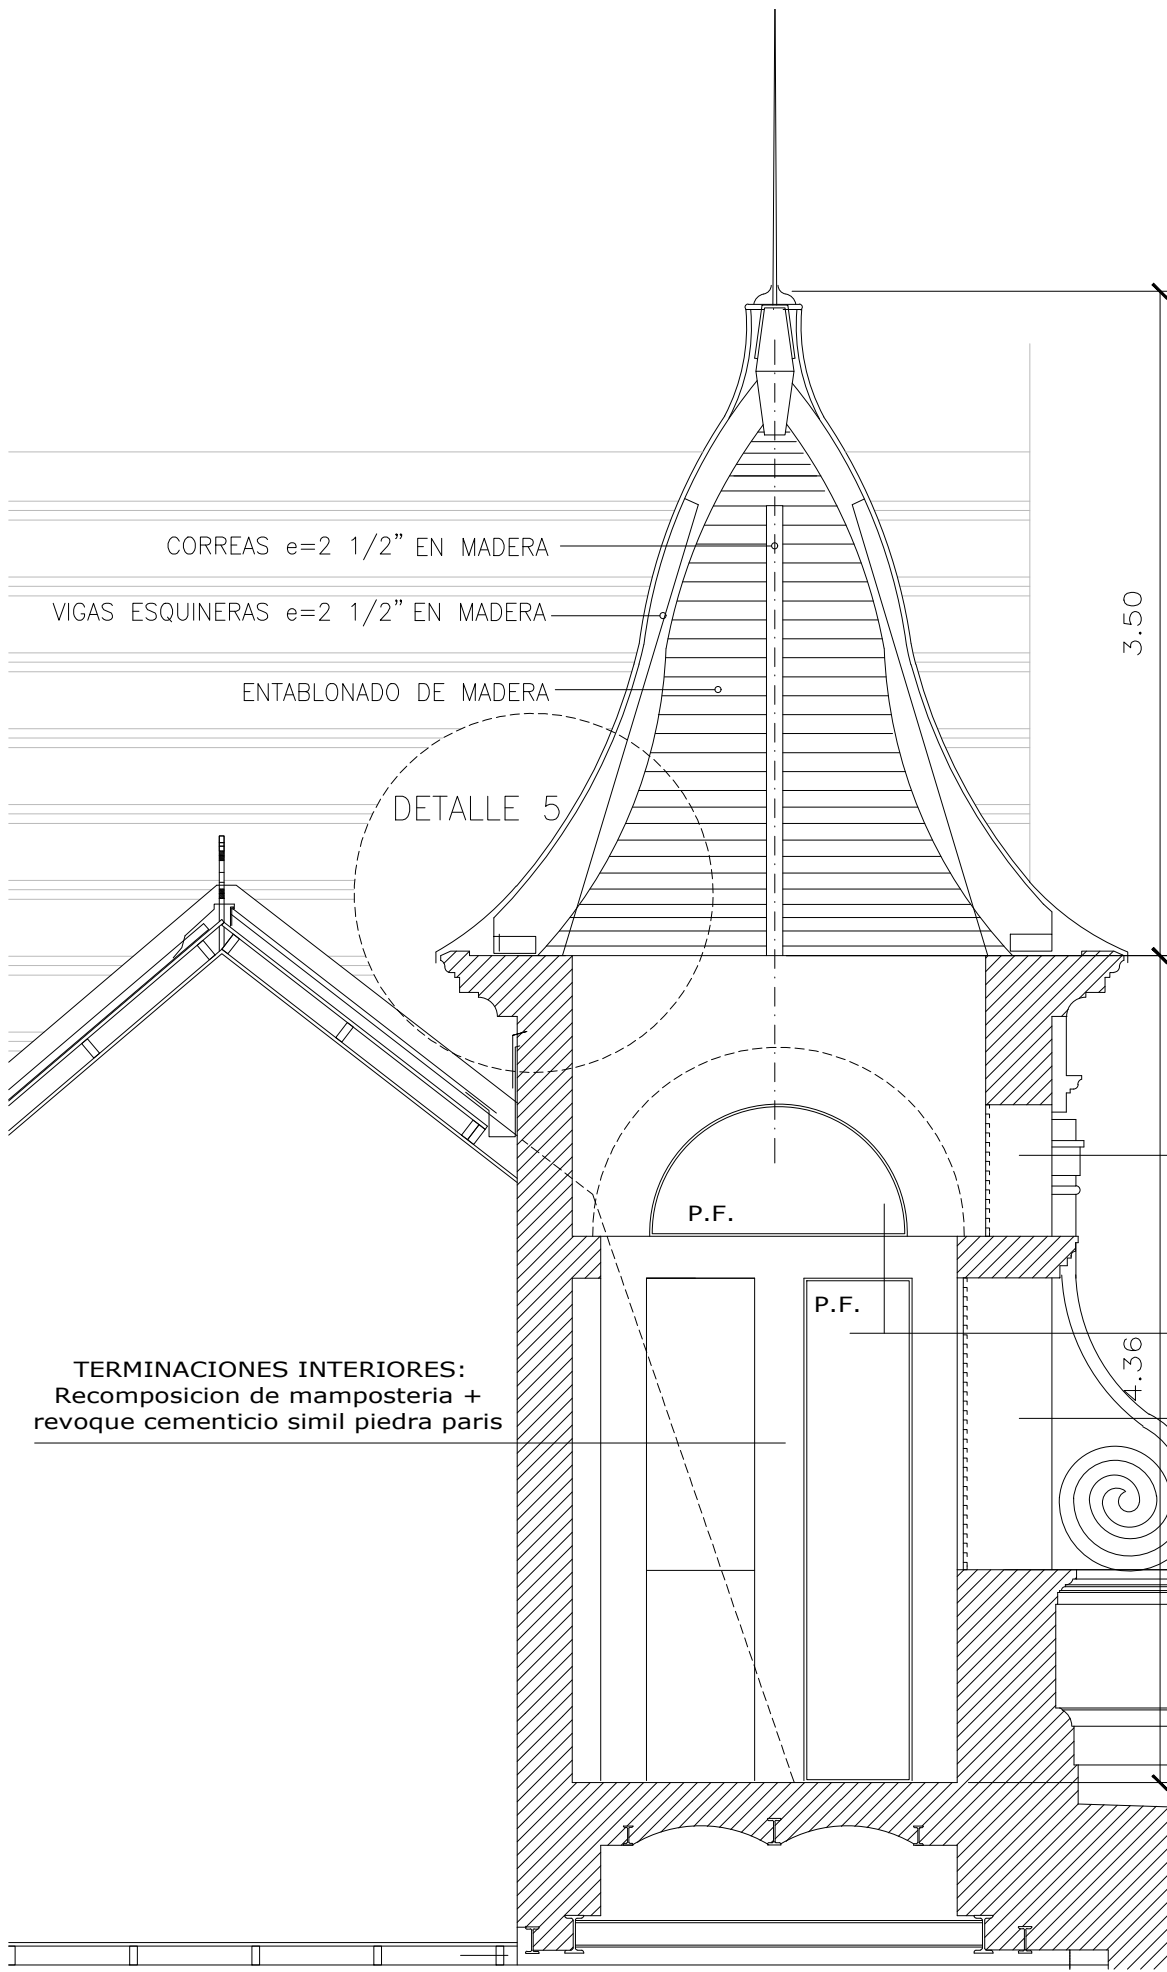


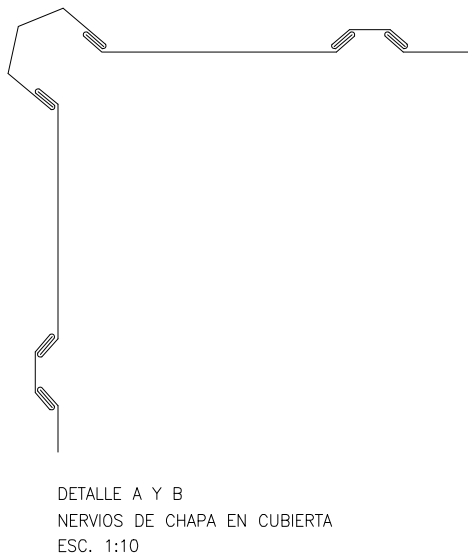


Cubierta templete:
Retirar cubierta existente (todos los elementos).
Retirar papel ruberoid.
Rehacer estructura de madera 100%
Luego se procede al pintado con funguicida + ignifugo de todos los elementos de madera.
Colocacion de nueva membrana Tyvek.
Colocacion de nueva cubierta de zinc con todos sus elementos.

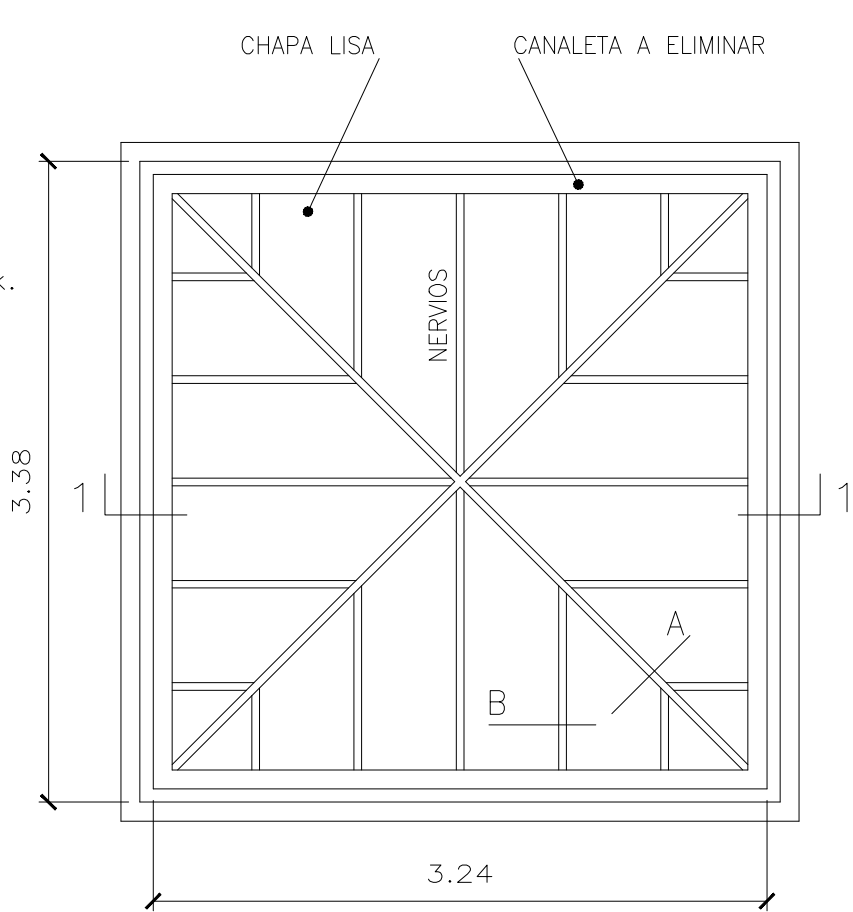

REJILLA DE VENTILACION
idem oculos.

Vidrio laminado 3+3 fijado a
perfilera línea modena anodizado
natural fijada a prermarco de aluminio.

REJILLA DE VENTILACION
idem oculos.

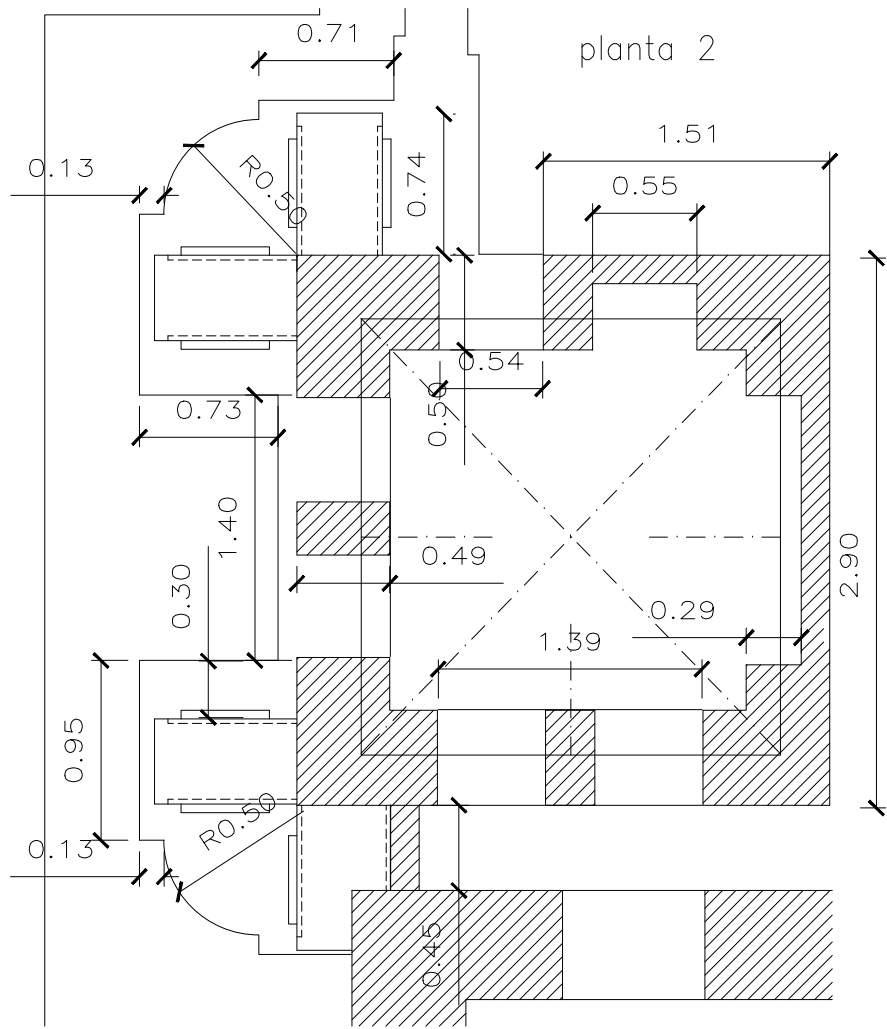



TERMINACIONES INTERIORES:
Recomposicion de mamposteria +
revoque cementicio simil piedra paris

NERVIOS DE CHAPA
CHAPA LISA


ENTABLONADO DE MADERA
VIGAS ESQUINERAS e=2 1/2"
EN MADERA

CANALETA DE CHAPA A ELIMINAR


SOLERA DE APOYO 5 x 10"
PLANCHUELA DE HIERRO DE ANCLAJE

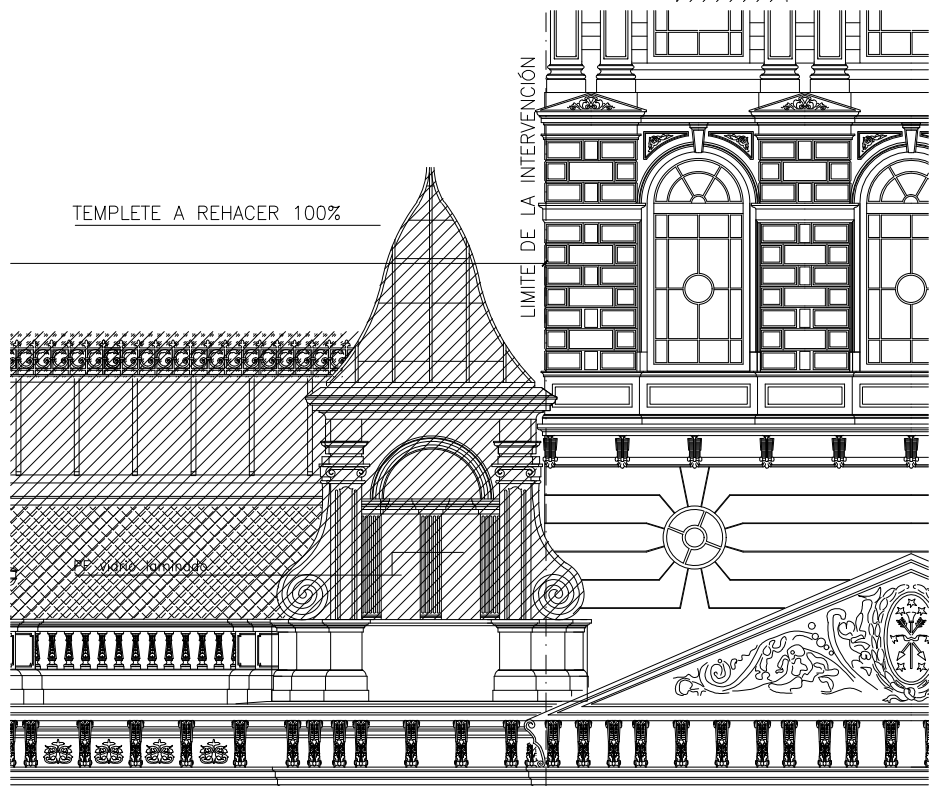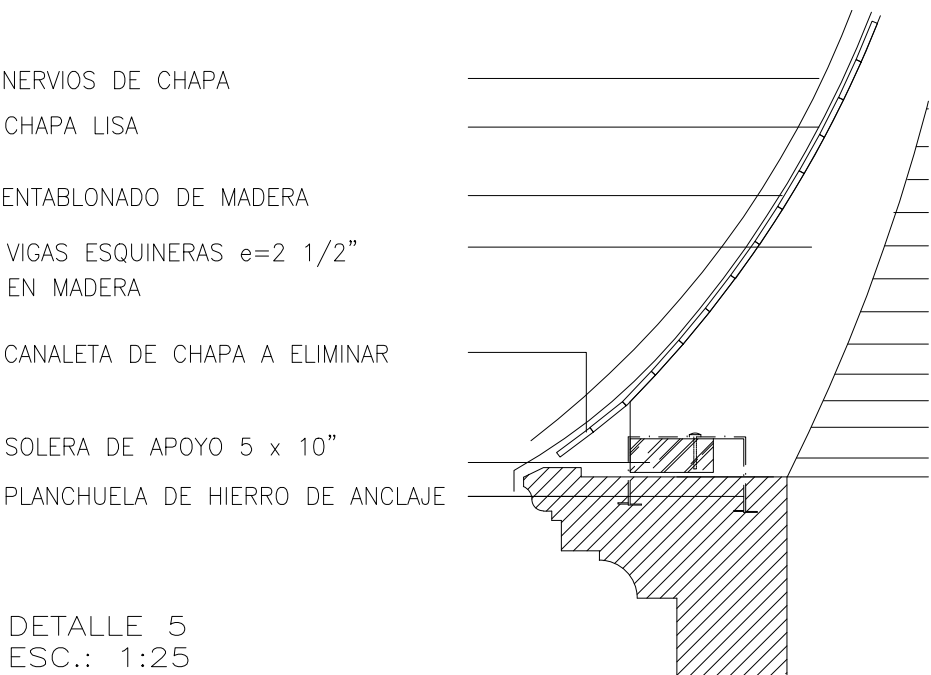

TEMPLETE SUR — CALLE MORENO

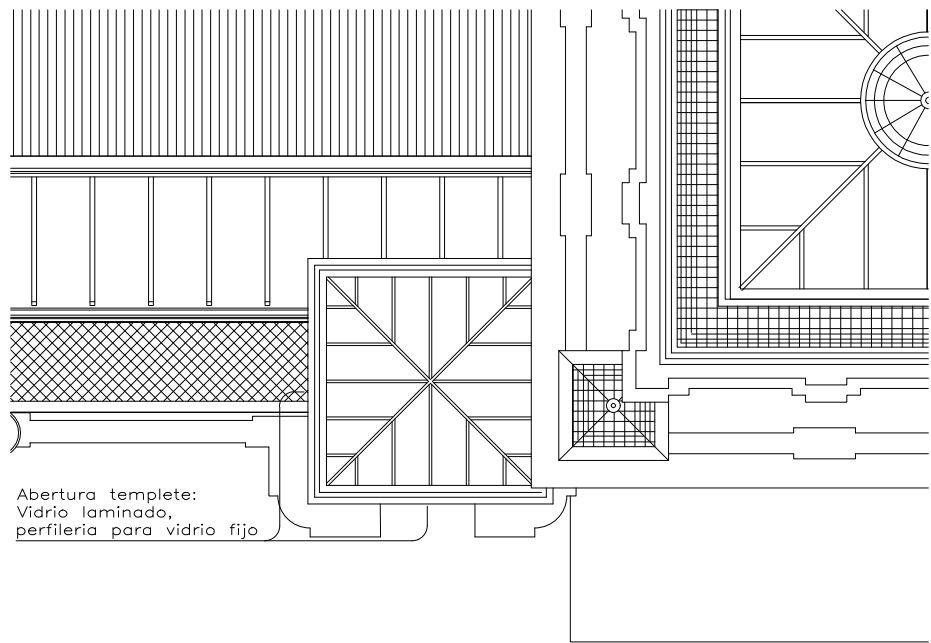


TEMPLETE SUR — CALLE MORENO

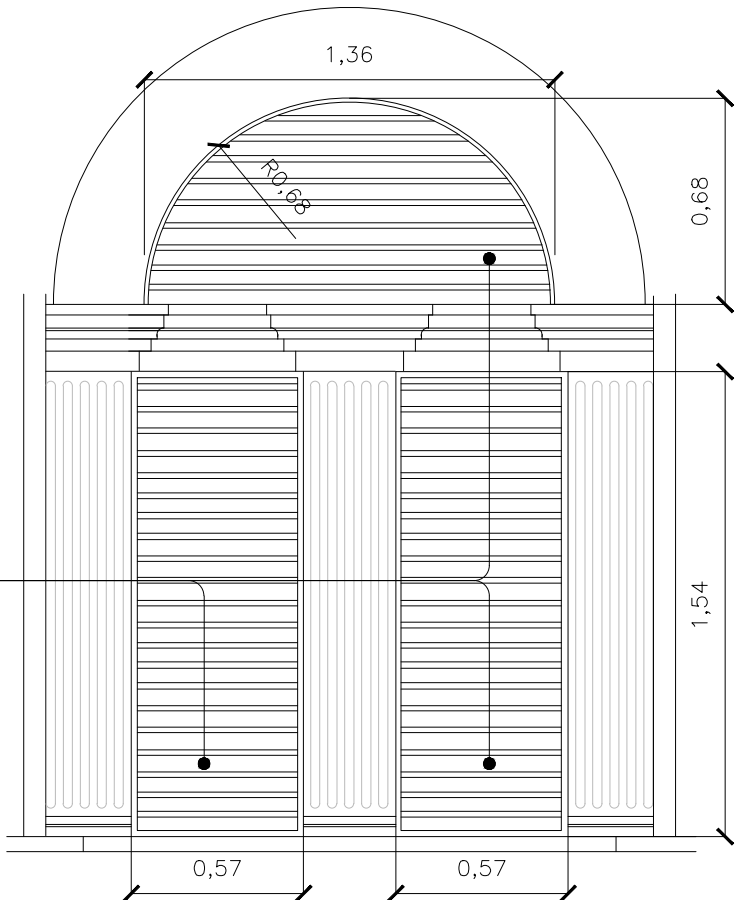

ABERTURAS TEMPLETE FACHADA ESTE


CHAPA A UTILIZAR DE ZINC PURO AL 95%.
EXEPTO LAS CHAPAS ACANALADAS.

NOTA 1
SE RESPETARA LAS DIMENSIONES, FORMA Y
PROPORCION DE LOS ELEMENTOS
EXISTENTES EN EL PATIO NORTE.

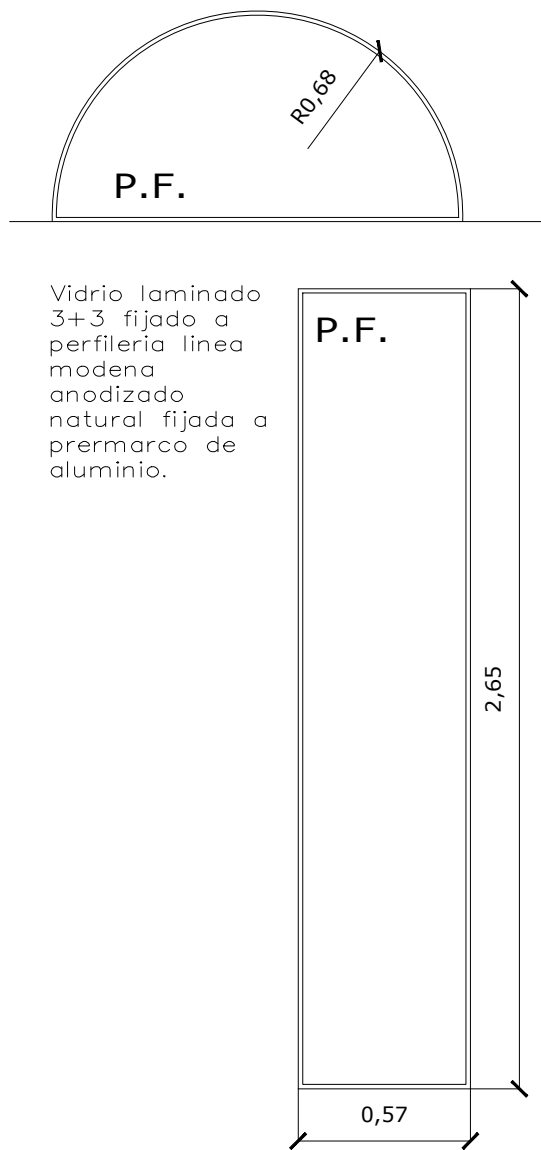

ABERTURAS TEMPLETE FACHADA SUR

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ARQUITECTO EDUARDO BRESSAN

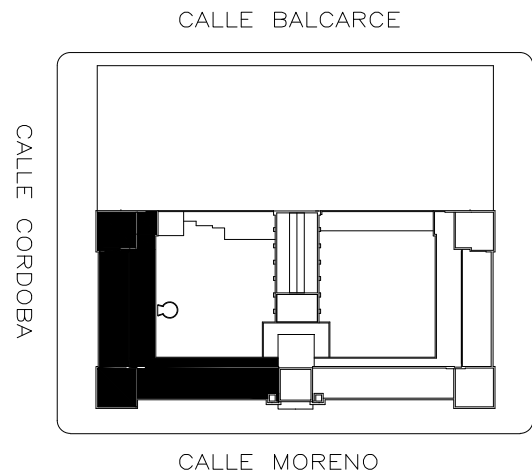

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

Área de Gestión Institucional Coordinación de Infraestructura Dirección de Construcciones Universitarias				Nº ARCHIVO	TIPO
				plano arquitectura.dwg	OBRA
				NOMBRE	
OBRA				PROYECTO	FECHA
FACULTAD DE DERECHO - UNR				GM	06 / 2021
RESTAURACION Y REHABILITACION EX PALACIO DE JUSTICIA - ULTIMA ETAPA				DIBUJO	FECHA
PLANOS				GM	06 / 2021
SECTOR 1 ARQUITECTURA - PATOLOGIAS - TEMPLETE MORENO SUR				APPROBO	FECHA
AREA UBICACION				JWR	
A.CENT MORENO 750				ESCALAS	
				1/ 200	1/ 100
				REEMPLAZA A Nº	
				PLANO Nº	
				AR04	